

- Relleno y compactación del área de desplante al 90%.
- Gradación de concreto $f_{lc} = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 12 cm. de núcleo superior 25 cm. de núcleo inferior y 35 cm. de altura, juntas a cada 3.0 mts. incluyendo cimbrado, colado y curado.

~~Manuel E. Ponce~~

~~[Signature]~~


Entre las 15^h 7^h semana del 21 de mayo 2018 al 27 de mayo 2018
 En la realización continuaron los trabajos de excavación, compactación del área de desplante, colado de plantel de concreto y construcción de muro de manpostes.
 A principios de semana se recibió de parte del contratista gran parte de la estimación nueva para revisión.
 Se elevaron se colocaron formas metálicas y se realizó el colado de guarniciones de concreto.
 Se autoriza a la compañía contratista a agregar estimaciones adicionales a los contratados de los siguientes conceptos:

→ SILLER

W

- Suministro y compactación de material de base triturado (1 1/2" a finos) al 95% en capas de 20 cm. nivel compactado.
- Lote de concreto hidráulico M-40 de 12 cm de espesor incluye juntas de dilatación a cada 3.5 mt. curando, vibrado y curado.
- Se llaman a cabo el colado de la losa de concreto en el lado.
- Se entregan al contratista gradadores, nivelados y autorizados para elaborar estimación p^o uno.

Manuel Cortes

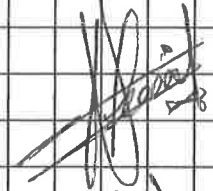

Nota N° 8 SEMANA DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 2 DE JUNIO 2018.
COMUNICACION:

Se trabaja en la construcción del muro de mampostería y en suministro, afino y compactación de material calizo para el colado del piso de concreto en el canal.
→ SIGUE

12

Con una quiniana del Municipio se realizaron cortes en terracería de la calle Ignacio Rodríguez donde funden el canal, para darle una pendiente a la misma, facilitando el paso del agua y así proteger las casas ubicadas al agua, cuando se finalizó el corte de material el Municipio no contaba en su momento con maquinaria disponible para extraer el material producido de los cortes, por lo que se le indicó al contratista que extraer el resto del material con una Retroexcavadora y con camionetas que se encuentran al obra.

1/1000

se putan las graduaciones de concreto y se detecta limpieza general de la obra

Manuel Guerrero

[Signature]

Nota N° 9 SEMANA DEL 3 DE JUNIO 2018 AL 10 DE JUNIO 2018

CONSTRUCCIÓN

Se continúa con la construcción del muro de Manpostera
—> SIGUE.

fw

y se continuará con el colado de piso de concreto y chicle
lleno de macadam en la entrada de la canalización en
la calle Donato Arango.

Debido a que en la salida de la canalización en la
Calle Hacienda de Chiriquí es muy angosta y de
poco altura la excavación para dar el nivel de
piso se tiene que realizar a mano, además que el
piso del acroy se encuentra sobresaturado se tiene
que estabilizar con canchales de piedra de río y poste-
riormente colocar, afinar y compactar el material
colado, se coloca el segundo colado de piso de con-
creto. Se recibe de parte del contratista generadores
de la estimación N° dos para revisión.

Se autoriza al contratista a ejecutar volúmenes
adicionales a los contratados de los sig. conceptos:

Canchales:

Alampostera de 3^{ra} clase a base de piedra de corte
armada en mortero con are de resistencia 4-6
usando un tipo materiales, mano de obra, accesorios,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación.

→ SIGUE.

- Desmollo de concreto ciclopeo con piedra hola y
concreto $H_c = 150 \text{ kg/cm}^3$ con 20% de concreto.
Vaso en concreto

Iniciando y aplicación de pintura de emalte anillo-
para tráfico pesado en guardacostas incluya: preparación
de la superficie para la correcta aplicación

- Limpieza general de la obra: incluye limpieza
fina de la obra y retiro de material sobrante fuera
de la obra. Se entregará al contratista generalista revestidos
y autorizados para labores estimados p" dos
J. ~~Contratista~~

